


دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه
کنترل سرعت موتور

KNP.Drive - 6

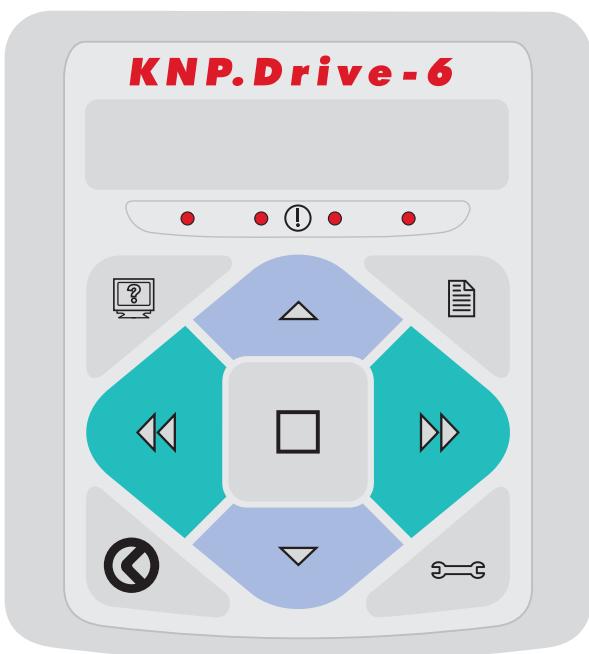

در مقدمه از اینکه از محصولات شرکت کاراپیرو پرشیا و خصوصاً از کنترل سرعت الکترو موتور Easy Drive مدل AC ED6 باقی بماند.

نکات ایمنی

اشتباه در برقراری اتصالات می‌تواند به دستگاه آسیب برساند. لطفاً به موارد مندرج در زیر و متن‌دفترچه دقت ویژه مبذول نمایید.

- ۱- سیستم را به ولتاژ بالاتر از ولتاژ ورودی تعیین شده متصل نکنید.
- ۲- برق ورودی را هرگز به اتصالات موتور (VW) متصل نکنید.
- ۳- برق ورودی را هرگز به اتصالات یونیت ترمز (B2 و B1) متصل نکنید.
- ۴- به کانکتور کنترل هرگز برق وصل نکنید.
- ۵- برای استفاده از ورودی‌های کنترل از کن tact یا ترانزیستور (نوع NPN) یا دیود استفاده کنید. هرگز از وسایلی که ولتاژ اعمال می‌کنند استفاده نکنید.
- ۶- به ED6 فقط مجاز بود که حداقل کنترل موتورهایی را متصل کنید که حداقل توان مصرفی آنها با توان ED6 برابری کند. می‌توانید الکترو موتوری با حداقل ۱.۵ برابر توان ED6 را به آن متصل کنید مشروط بر اینکه موتور بدون بار باشد.
- ۷- خازن اصلاح ضربی قدرت را به خروجی ED6 متصل نکنید.
- ۸- بدون اتصال بدنه از ED6 استفاده نکنید.

۹- چنانچه سیستم پام **ERROR** داد به فصل عیب‌یابی مراجعه کنید و از تکرار شرایطی که باعث **ERROR** دادن سیستم می‌شود خودداری کنید.

۱۰- درب اصلی ED6 را باز نکنید (قسمتی که شامل **Keyboard** می‌شود) این عمل علاوه بر آنکه باعث ابطال گارانتی می‌شود، خطر برگرفتگی را نیز بدنبال دارد.

برای برقراری اتصالات کافیست در پایین ED6 سیستمی است با قابلیت‌های فراوان. ۶ ورودی ایزوولدیجیتال قابل برنامه‌ریزی، دو ورودی آنالوگ ۰-۱۰V و رودی آنالوگ ۰-۲۰mA و خط ارتباط سریال RS-485. خروجی آنالوگ ۰-۱۰V و خروجی رله قابل برنامه‌ریزی به همراه نرم افزاری قوی، امکانات وسیع و متنوعی را ایجاد می‌کند. به این ترتیب ED6 در اتماسیون صنعتی قادر است مشکلات پیچیده‌ای را براحتی حل نماید. با توجه به تعدد قابلیت‌های ED6 در ادامه نحوه نگاشت اصل بر خلاصه‌گویی خواهد بود و در صورت ابهام می‌توانید با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید. ED6 در ادامه نحوه استفاده از ED6 را خواهید آموخت. برای سهولت کار از این پس مجموعه ورودی-خرجی فرمان ED6 را به صورت عمودی به طوریکه از روی و قابل مشاهده باشد نصب کنید. نصب افقی یا غیر عمودی ED6 باعث ایجاد حرارت زیاد در آن می‌شود.

شرایط نصب


۱- ED6 را به صورت عمودی به طوریکه از روی و قابل مشاهده باشد نصب کنید. نصب افقی یا غیر عمودی

از آجاتیکه ED6 در حین کار حرارت تولید می‌کند. فضای خالی اطراف آن باید به اندازه‌ای باشد که عمل تهویه به خوبی صورت پذیرد.

شکل شماره ۱ فضای مناسب برای ED6 را نشان می‌دهد.

۳- درجه حرارت Heat Sink در ED6 می‌تواند تا ۷۷ درجه سانتیگراد بالا رود. بنابراین محل نصب ED6 باید از مواد مقاوم در برابر حرارت انتخاب شود.

۴- در صورت نصب بیش از یک دستگاه ED6، باید آنها را در کار یکدیگر و با رعایت فاصله پیشنهادی در شکل ۱ نصب کرد. طریقه نصب صحیح ED6 در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.

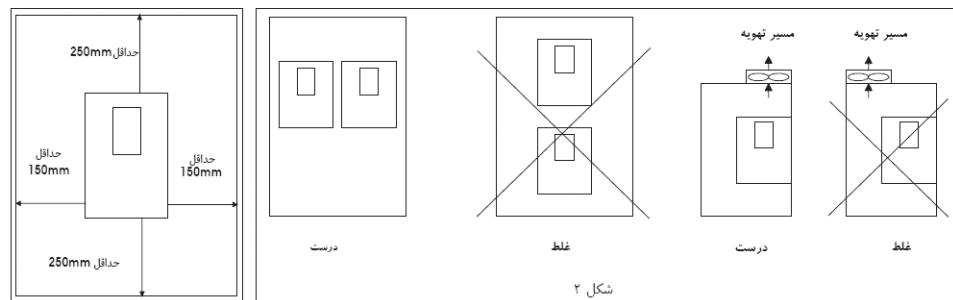

شکل شماره (۱) فضای مورد نیاز برای تهویه مطلوب ED6 را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۲) طریقه صحیح نصب ED6 را در تابلو و کنار یکدیگر نشان می‌دهد

شرایط محیطی محل نصب ED6

۱- دمای مناسب برای کار ED6 بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد است.



۲- محل نصب ED6 باید عاری از گرد و خاک و تابش مستقیم نور خورشید و همچنین مواد شیمیایی خورنده و آتش‌زا باشد.

۳- هوای محل نصب ED6 باید رطوبتی بین ۹۰٪ تا ۲۰٪ داشته باشد. از نصب ED6 در مکانهای خیس و در تماس با مایعات خوداری کنید.

۴- حداقل ارتفاع محل نصب ED6 حدود ۱m است و میزان ارتعاش در محیط نصب باید کمتر از ۰.۵G باشد.

برقراری اتصالات قدرت و روش نکدن ED6

تعداد اتصالات ترمینال قدرت برای ED6 با ورودی تک فاز ۸ ترمینال و یا ورودی سه فاز، ۱۰ ترمینال است. ترتیب ترمینال‌های قدرت بصورت زیر است :

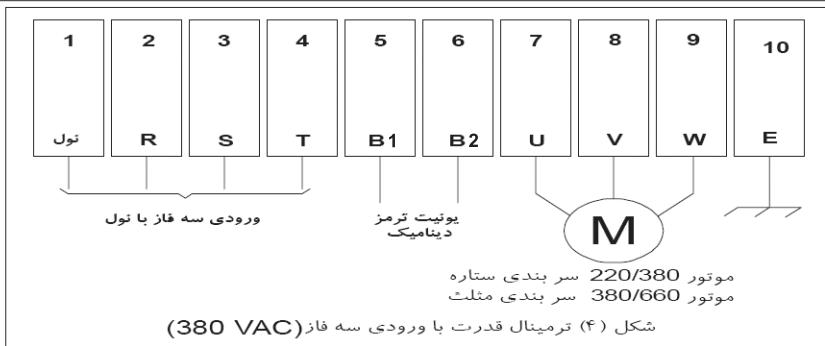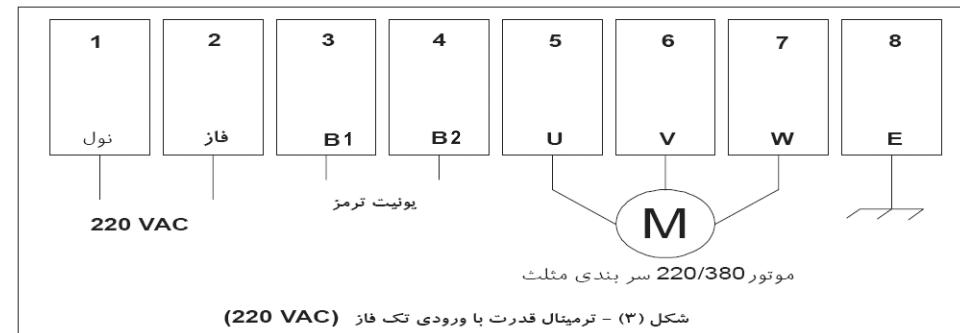

در ورودی **ED6** از فیوز تندکار استفاده کنید. خروجی **ED6** را مستقیماً به موتور وصل کنید و از بکاربردن کنترلکتور و کلید جدا خودداری نمایید. با اعمال ورودی برق، سیستم روشن خواهد شد.

برقراری اتصالات فرمان

در این سیستم می‌توان علاوه بر **Keyboard** از **I/O** برای کاربری **ED6** استفاده کرد. در شکل زیر نمای کلی برد و نحوه اتصالات فرمان دیده می‌شود.

در **ED6** کانکتورهای فرمان سه دسته می‌باشند:

گروه اول کانکتور سبز رنگ هشت تایی.

گروه دوم کانکتور سبز رنگ شش تایی.

گروه سوم کانکتور سبز رنگ یازده تایی می‌باشد که در شکل ۵ به تفکیک آمده‌اند.

شرح ورودی/خروجی های گروه اول





کلیه ورودی‌های این گروه برای فعل شدن باید به پایه **GNDIO** (پایه شماره ۱) متصل شوند ورودی شماره ۲ ورودی

است که بصورت **Normally close** عمل می‌کند. برای کار کرد عادی سیستم این ورودی باید به **GNDIO** متصل شود.

ورودی‌های ۲ تا ۷ ورودی‌های قابل برنامه ریزی سیستم هستند که با تعیین پارامترهای **In-7** تا **In-2** می‌توان آنها را تعیین کرد.

این ورودی‌ها می‌توانند معرف وضعيت‌های زیر باشند :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1- None | 9- Right Jog |
| 2- Hand Select | 10- Left Jog |
| 3- INC | 11- Motor Over Heat |
| 4- DEC | 12- Program Run (Level) |
| 5- Right (Level) | 13- Program Run (Edge) |
| 6- Left (Level) | 14- PS0 |
| 7- Right (Edge) | 15- PS1 |
| 8- Left (Edge) | 16- PS2 |
| | 17- Chain |

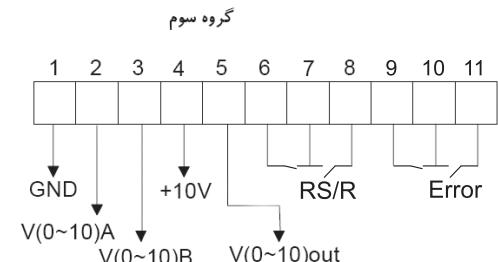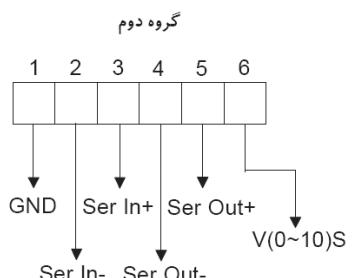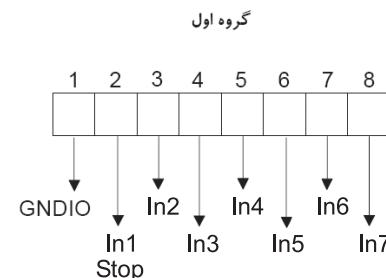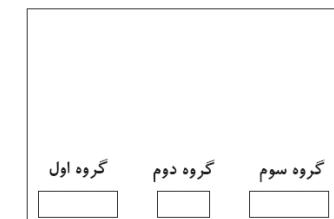

شکل ۵

جزییات بیشتر ورودی‌ها و کار کرد آنها در قسمت پارامترهای سیستم شرح داده خواهد شد.

شرح ورودی/خروجی های گروه دوم

1- پایه شماره ۱ GND می باشد.

2- پایه شماره ۲ SER IN+ و پایه شماره ۳ SER IN- می باشد. در صورتی که سیستم در مد عملیاتی Serial باشد (در وضعیت که پارامتر CHAIN برابر ON باشد یا هنگامی که اطلاعات از طریق PC به ED6 منتقل می شود) اطلاعات توسط این دو پایه با استاندارد RS-485 به ED6 داده می شود.

3- پایه شماره ۴ SEROUT- و پایه شماره ۵ SEROUT+ می باشد. این خروجی ارتباط سریال درایو با کبیردهای Remote را ممکن می نماید. علاوه بر این در وضعیتی که پارامتر CHAIN برابر ON باشد این خروجی برای ارسال اطلاعات برای درایو استفاده می شود. همچنین ارسال اطلاعات به کبیرد از طریق این دو پایه انجام می شود. Slave

4- پایه شماره ۶ (Spare) ۰~۱۰V است. این ورودی برای استفاده های بعدی در نظر گرفته شده است.

شرح ورودی/خروجی های گروه سوم

1- ورودی آنالوگ A (0 ~ 10) V :

از این ورودی می توان برای تعیین Setpoint در مدعملیاتی Analog010 استفاده کرد. همچنین اگر ED6 در وضعیت CHAIN باشد با کمک این ورودی می توان ضربی CHAIN را بهینه کرد.

به دو طریق می توان ولتاژ ۱۰V ~ ۰ را به این ورودی اعمال کرد :

I - استفاده از ولوم معمولی از ۱K تا 50K اهم . سر وسط ولوم به اتصال شماره 2 وصل می شود و دو سر دیگر آن به

اتصالات شماره 1 و 4 وصل می شوند. اتصال شماره 4 +10V، ۰~۱۰V مورد نیاز ولوم را تامین می کند.

II - در حالتی که ولتاژ ۱۰V ~ ۰ از محل خارجی تامین می شود، ورودی ۰ به اتصال شماره 1 و ۱۰V ~ ۰ به اتصال

شماره 2 وصل می شود.

2- ورودی آنالوگ B (0 ~ 10) V :

از این ورودی می توان برای فیدبک جریان (در وضعیتی که پارامتر CHAIN برابر ON باشد) یا فیدبک تاکو استفاده کرد. چنانچه استفاده از تاکو مورد نظر باشد. آنگاه نحوه اتصال همانند حالت شماره 1 (ورودی آنالوگ A (0 ~ 10) V) است.

با این تفاوت که ولتاژ ۱۰V ~ ۰ به پایه شماره 3 وصل می شود.

برای استفاده از فیدبک جریان کافی است خروجی آنالوگ OUT (0 ~ 10) V درایو Master را در حالت Current داد

و خروجی درایو Master را به ورودی این درایو متصل کرد.

3- خروجی آنالوگ OUT (0 ~ 10) V :

این خروجی آنالوگ ولتاژی معادل ۰~۱۰V تولید می کند که با تعیین پارامتر Analogout می توان این خروجی را به دو صورت زیر تعریف کرد:

I - Speed: در این وضعیت خروجی فوق نشان دهنده فرکانس لحظه ای موتور نسبت به SetPoint تعیین شده است.

وقتی فرکانس موتور برابر SetPoint شود این خروجی برابر ۱۰V می شود.

II - Current: در این وضعیت خروجی فوق نشان دهنده جریان موتور بر حسب جریان نامی موتور $\times 1.34$ می باشد.

4- اتصالات ۸ و ۶ خروجی رله های Run_Stop/Ready (و اتصالات ۱۱ و ۹ خروجی رله ERROR می باشد. رله ERROR بصورت NormallyOpen عمل می کند و در تنظیمات سیستم با پارامتر Layout می توان کار کرد آن را مشخص کرد. کار کردهای این رله عبارتند از :

I - Run_Stop : در این وضعیت رله خروجی در حالتی که سیستم در وضعیت RUN می شود وصل می شود.

نکته : در صورت رخ دادن خط رله قطع می شود.


Ready - II : در این حالت پس از آماده شدن سخت افزار سیستم برای شروع کار رله وصل می شود. همانند حالت

قبل در صورت رخ دادن خط یا ایستادن الکتروموتور (در حالت STOP BRAKE) رله قطع می شود.

رله ERROR : این رله بصورت Normally Close عمل می کند و در صورت بروز خط قطع می شود.

استفاده از کبیرد ED6 و تنظیم پارامترها

در شکل ۶ نمای اصلی Keyboard و صفحه نمایش ED6 نمایش داده شده است.

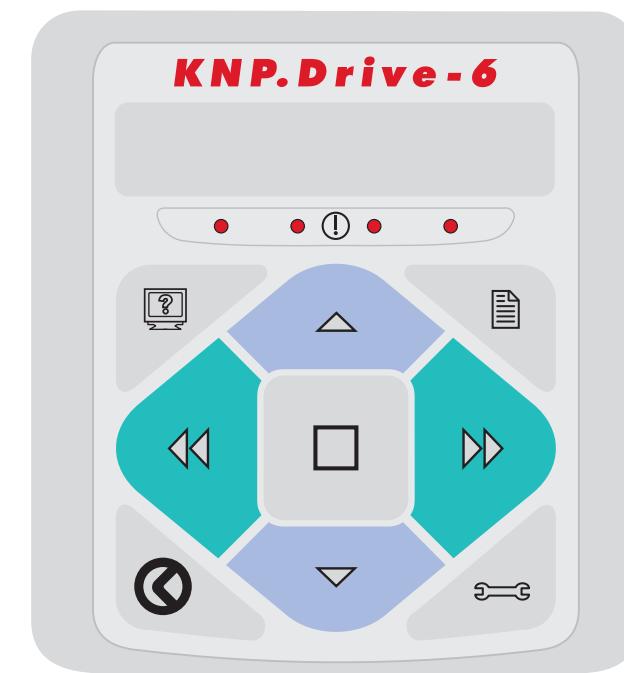

شکل ۶

در ادامه نحوه تنظیم پارامترها و توضیح مربوط به هر کدام آمده است.
ED6 دارای تنظیماتی است که همگی از طریق کبیر صورت می‌گیرند. **ED6** هنگام تولید، تنظیم می‌گردد و معمولاً در اکثر موارد نیازی به تغییر پارامترها نیست.

تنظیم پارامترها:

برای دستیابی به پارامترها کلید ■ را برای مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید سپس عدد رمز خود را وارد کنید و مجدداً کلید ■ را فشار دهید در صورت اشتیاه بودن عدد رمز سیستم سه بوق پیاپی زده و به وضعیت قبلی باز می‌گردد. در غیراینصورت می‌توانید به **Setting** وارد شده پارامترها را مشاهده کرده یا تغییر دهید. با فشردن کلیدهای ▲ و ▼ میتوانید مقدار پارامترو با فشردن کلیدهای ▶▶ و ▶◀ می‌توانید در جدول پارامترها حرکت کنید. برای ضبط تغییرات هر پارامتر ▶▶ یا ▶◀ انتهای فرکانس پرش.

شرح پارامترها:

Speed - 1:

سرعت **Jog**. این سرعت برای تست و کالیبراسیون ماشین آلات بکار می‌رود. برای استفاده از **Jog** باید یک یا دو ورودی را بعنوان **Jog R** یا **Jog L** (یا هردو) تعیین کرد. با فعال شدن یکی از این ورودی‌ها موتور با سرعت **Jog** در جهت مورد نظر خواهد چرخید.

: Preset Speed 1 - 2

: Preset Speed 2 - 3

: Preset Speed 3 - 4

: Preset Speed 4 - 5

: Preset Speed 5 - 6

: Preset Speed 6 - 7

: Preset Speed 7 - 8

سرعت‌های از پیش تعیین شده ۱ تا ۷. اگر سیستم در مد عملیاتی **Preset** باشد، در صورتیکه حداقل یکی از ورودی‌های **PS1**، **PS0** یا **PS2** تعیین شده باشد، این سرعت از پیش تعیین شده به عنوان **Setpoint** انتخاب خواهد شد. نکته: عدم تعیین یکی از ورودی‌های **PS0** تا **PS2** به منزله صفر بودن آن است. مثلاً اگر ورودی ۲ بعنوان **PS2** و ورودی ۳ بعنوان **PS1** تعیین شود فعال شدن ورودی ۳ و عدم فعال بودن ورودی ۲ باعث خواهد شد که **Setpoint** برابر با 2 **Preset Speed** شود.

: Low speed limit (LSL) - 9

در صورتی در مد کنترلی **Control-Speed** باشید این پارامتر نشان دهنده حداقل سرعت موتور می‌باشد.
: High speed limit (HSL) - 10

در صورتی در مد کنترلی **Control-Speed** باشید این پارامتر نشان دهنده حداکثر سرعت مجاز موتور می‌باشد.

: Low tension limit (LTL) - 11

در صورتی در مد کنترلی **Control-Tension** باشید این پارامتر نشان دهنده حداقل کشش می‌باشد.

: High tension limit (HTL) - 12

در صورتی در مد کنترلی **Control-Tension** باشید این پارامتر نشان دهنده حداکثر کشش مجاز می‌باشد.

: F - SKIP - S(F_S_S) - 13

آغاز فرکانس پرش. (مورد استفاده: حذف فرکانس طبیعی سیستم)

: F - SKIP - E(F_S_E) - 14

انتهای فرکانس پرش.

نکته: در صورت عدم نیاز به فرکانس پرش کافی است دو پارامتر فوق مقادیر یکسانی داشته باشند.

: ACC - R1 - 15

شتاب افزایشی راستگرد. این شتاب معرف نرخ افزایش سرعت موتور در حالت راستگرد و در فرکانس‌های کمتر از 5Hz می‌باشد.

: ACC - R2 - 16

شتاب افزایشی راستگرد. این شتاب معرف نرخ افزایش سرعت موتور در حالت راستگرد و در فرکانس‌های بالای 5Hz می‌باشد.

: ACC - L1 - 17

شتاب افزایشی چپگرد. این شتاب معرف نرخ افزایش سرعت موتور در حالت چپگرد و در فرکانس‌های زیر 5Hz می‌باشد.

: ACC - L2 - 18

شتاب افزایشی چپگرد. این شتاب معرف نرخ افزایش سرعت موتور در حالت چپگرد و در فرکانس‌های بالاتر از 5Hz می‌باشد.

: DEC - R - 19

شتاب کاهشی راستگرد. این شتاب معرف نرخ کاهش سرعت موتور در حالت راستگرد می‌باشد.

: DEC - L - 20

شتاب کاهشی چپگرد. این شتاب معرف نرخ کاهش سرعت موتور در حالت چپگرد می‌باشد.

: OFF Delay - 21

زمان ایستاندن موتور مابین تغییر جهت گردش موتور.


: RUN Delay - 22

زمان تاخیر موتور قیل از روشن شدن.

نکته: در صورتی که چند موتور داشته باشید و بخواهید برخی موتورها با تأخیر نسبت به بقیه موتورها روش شوند می توانید این پارامتر را تغییر دهید.

: Function type (func) -23

این پارامتر نوع منحنی کاری موتور را نشان می دهد. انواع منحنی های کاری موتور عبارتند از:

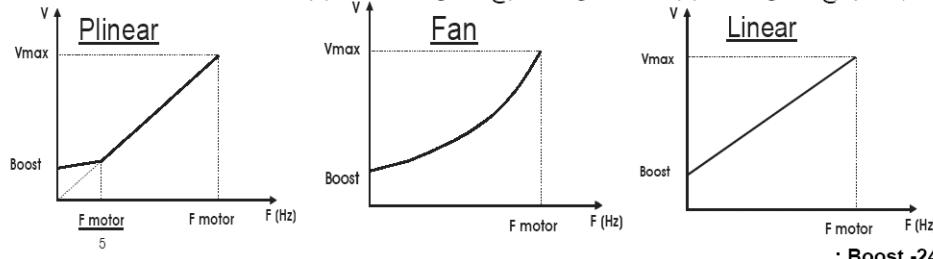


: Boost -24

افزایش این پارامتر قدرت موتور را در هنگام راه اندازی و دورهای پایین افزایش می دهد.

: TOU -25

اگر منحنی **Fan** انتخاب شده باشد کاهش آن باعث افزایش قدرت راهاندازی الکتروموتور می شود.

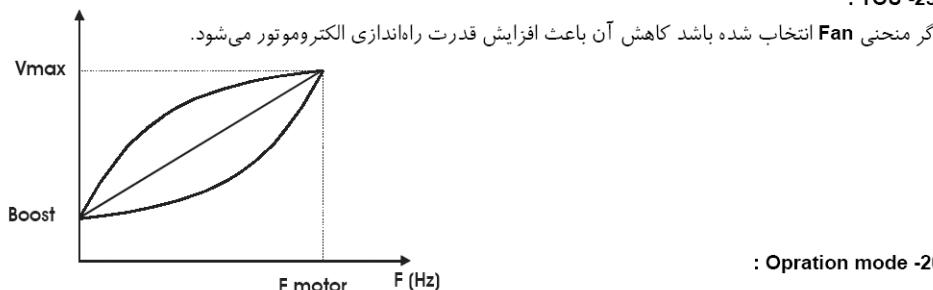

: Operation mode -26

این پارامتر مدد عملیاتی سیستم را نشان می دهد **ED6** ۴ مدد عملیاتی دارد که عبارتند از:

: Keyboard mode -I

در این مدد با تغییر کلیدهای **▲** و **▼** و **تغییر I/O** (در صورت تعیین ورودی های **INC** و **DEC**) می توان سرعت موتور

را تغییر داد. در این حالت می توان از طریق **Keyboard** و **I/O** فرامین چیگرد، راستگرد و **Stop** به موتور داد.

نکته: اگر سیستم در حالت **Run** باشد با فشردن کلیدهای **▲** و **▼** یا فعال شدن ورودی های **INC** و **DEC** (در صورت تعیین) سرعت موتور تغییر خواهد کرد.

نکته ۲: کلیه کلید های **Keyboard** و فرامین **I/O** در این وضعیت فعال می باشند.

: Analog010 mode -II

در این مدد سرعت موتور توسط ورودی **A (0-10V)** تعیین می شود. در این وضعیت کلید های **▲** و **▼** و ورودی های

DEC و **INC** (در صورت تعیین) غیر فعال می باشند.

نکته: برای تشخیص نحوه اتصالات ورودی **A (0-10V)** به قسمت ورودی های گروه سوم مراجعه شود.

: Preset mode -III

در این مدد باید سه ورودی را به عنوان **PS1** و **PS2** تعیین کرد. بر حسب مقادیر این ورودی ها **Setpoint** برابر یکی از سرعت های از پیش تعیین شده می شود. با تغییر پارامترهای **Preset Speed7** تا **Preset Speed1** می توانید سرعت از پیش تعیین شده ۱ تا سرعت از پیش تعیین شده ۷ را مشخص کنید. در این مدد فرآمین اجرای توسط **I/O** یا خط سریال صادر می شوند.

: Serial mode -IV


در این مدد فرمان های راستگرد، چیگرد، **Stop** و مقدار **Setpoint** از طریق خط سریال تعیین می شود. در این مدد کلیدهای **Keyboard** بجز کلید ■ و ورودی های دیجیتال بجز ورودی های **Overheat**, **Stop** (در صورت تعیین) غیر فعال می باشند.

: Stop mode -27

این پارامتر تعیین کننده نوع ایستادن موتور می باشد.

Free- I: چرخش آزاد.

: ایستادن با شتاب کاهشی.

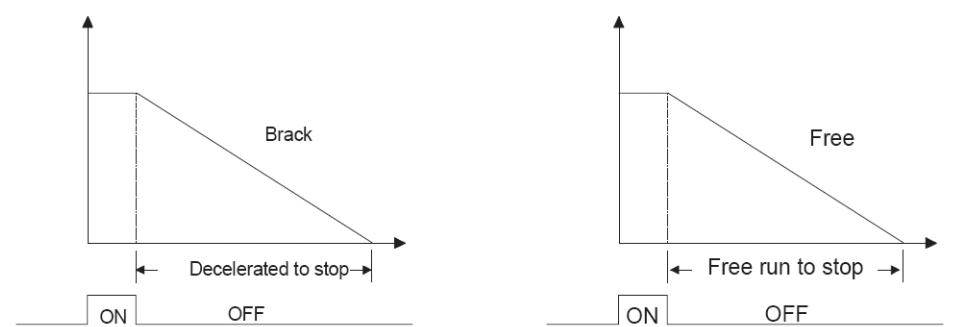

نکته: در مدد **Free** پس از اجرای فرمان **Stop** به مدت چند ثانیه نمی توان فرمان چیگرد یا راستگرد داد تا موتور کاملاً پایستد.

: Display mode -28

این پارامتر کمیتی را که باید روی صفحه نمایش نشان داده شود مشخص می کند. **ED6** دارای ۱۳ مدد نمایشی است که به ترتیب عبارتند از:

: Display Setpoint - I

در این مدد همواره عدد **Setpoint** نشان داده می شود.

نکته: اگر سیستم متوقف باشد **Setpoint** چشمک زن نشان داده می شود.

: Display Speed - II

در این مدد هنگامی که سیستم در حالت **Stop** است مقدار **Setpoint** نمایش داده می شود و هنگام **Run** مقدار لحظه ای

سرعت نشان داده می شود.

نکته: در صورت تغییر Setpoint با Keyboard INC و DEC (در صورت تعیین) صفحه نمایش به طور لحظه ای تغییرات Setpoint را نشان می دهد.

: Display V010A- III

در این مد مقدار ولتاژ ورودی آنالوگ V010A نشان داده می شود.

: Display V010B- IV

در این مد مقدار ولتاژ ورودی آنالوگ V010B نشان داده می شود.

: Display HSTemp- V

در این مد دمای Heat Sink که توسط سنسور دمای NTC خوانده شده است بر حسب درجه سانتیگراد نشان داده می شود.

: Display VDC- VI

دراین مد ولتاژ خازن های شارژ شده نمایش داده می شود. ضمناً از این ولتاژ برای تشخیص خطاهای Under voltage استفاده می شود.

: Display Cur1- VII

در این مد جریان موتور نشان داده می شود. ضمناً از این جریان برای تشخیص خطاهای Over load و Over current استفاده می شود.

: Display Mtemp- VIII

در این مد دمای الکتروموتور بر حسب درجه سانتیگراد نشان داده می شود. نحوه اتصال سنسور دمای PTC در قسمت ورودی های گروه اول (ورودی های شماره ۷ و ۸) شرح داده شده است.

: Display Chain- IX

در این مد ضریب Chain نشان داده می شود.

: Display ON_Count- X

در این مد تعداد دفعات روشن شدن سیستم نشان داده می شود.

: Display ON_Time- XI

در این مد مدت زمان روشن بودن سیستم بر حسب ساعت نشان داده می شود.

: Display Error- XII

دراین مد آخرین خطایی که رخ داده است نشان داده می شود. برای مشاهده ۸ خطایی که اخیراً رخ داده اند می توانید پارامترهای Er1 تا Er7 در Setting را مشاهده کنید.

: Display Voltage- XIII

در این مد ولتاژ داده شده به موتور نشان داده می شود. از این مد هنگام تست الکتروموتور استفاده می شود.

: Display Coef- 29

در این مد ضریب نمایش متغیرها نشان داده می شود. این عدد در کمیت قابل نمایش ضرب می شود.
نکته: هنگام نمایش کمیت ها آخرین حرف(کلمه)، معرف نوع کمیتی است که نشان داده می شود. اگر Display Coef برابر ۱ نباشد این حرف(کلمه) نشان داده نمی شود.

: KBD Lock - 30

در ED6 ۸ وضعیت برای قفل کردن کلیدهای Keyboard وجود دارد که عبارتند از:

KBD Lock - PREV - I : در این مد کلید ▲ قفل می شود.

KBD Lock -NEXT -II : در این مد کلید ▶ قفل می شود.

KBD Lock -PREV-NEXT -III : در این مد کلید ▶ و کلید ▲ قفل می شوند.

KBD Lock -UP - IV : در این مد کلید ▲ قفل می شود.

KBD Lock -DOWN - V : در این مد کلید ▼ قفل می شود.

KBD Lock -UP-DOWN -VI : در این مد کلید ▲ و کلید ▼ قفل می شوند.

KBD Lock -ALL - VII : در این مد تمام کلیدها بجز کلید ■ قفل می شوند.

KBD Lock -NONE -VIII : در این مد تمام کلیدها فعال می باشند.

: Tacho - 31

این پارامتر مخصوص می کند آیا فیدیک Tacho وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود YES بودن این پارامتر) فیدیک باید به ورودی آنالوگ A(0-10)V متصل شود. نحوه اتصال Tacho در ضمیمه شماره ۱ آمده است.

: Control type- 32

سیستم ED6 می تواند به دو شکل کنترل شود. این دو شیوه عبارتند از:

: Speed - I

در این مد فرکанс الکتروموتور از LSL تا Setpoint تغییر می کند و ولتاژ الکتروموتور با توجه به فرکанс آن تعیین می شود.

: Tension-II

دراین مد فرکанс الکتروموتور برابر مقدار نامی فرکанс الکتروموتور است و ولتاژ الکتروموتور از LTL تا HTL(در صد ولتاژ نامی) تغییر می کند.

: Current control- 33

با کمک این پارامتر می توان تعیین کرد که آیا جریان الکتروموتور به صورت اتوماتیک کنترل شود یا خیر؟ اگر این پارامتر فعال باشد(ON بودن این پارامتر) ED6 دو نوع کنترل جریان انجام می دهد:

: Self control - I

در این مد پارامتر دیگری به نام **Current Factor** تعیین می کند که جریان الکتروموتور باید حول (جریان نامی \times دور الکتروموتور را به شکلی تغییر می دهد تا جریان الکتروموتور معادل :

$$\text{جریان نامی} \times 0.0667 \pm (\text{جریان نامی} \times \text{شود.})$$

: Chain control - II

در این مد **ED6** دور الکتروموتور را به شکلی تغییر می دهد تا جریان الکتروموتور معادل:

$$\text{جریان نامی الکتروموتور} \pm 0.0667 \text{ جریان درایو Master}$$

شود. این کنترل فقط در صورتی انجام می شود که در مد **Chain** باشد. (پارامتر **CHAIN** برابر **ON** باشد)

: Current Factor - 34

در صورتی که در مد **ON** **Current control** باشد این پارامتر تعیین می کند که در وضعیت کنترل جریان **Self control** جریان الکتروموتور حول چه مقداری محدود شود.

: Chain - 35

اگر این پارامتر **ON** باشد سیستم در مد **Chain** قرار می گیرد. در این مد چند سیستم **ED6** که به شکل **Chain** به هم متصل شده اند با سرعت سنکرون می چرخند. این خصوصیت یکی از مزایای مهم **ED6** می باشد. در این وضعیت بر حسب مد عملیاتی **ED6** **Setpoint** تعیین می شود و در ضرب **Chain Coaf** ضرب می شود. عدد حاصل مقدار **Setpoint** سیستم **ED6** را مشخص می کند.

نکته: اگر **ED6** در مد **Chain** باشد، با فشردن کلیدهای **▲** و **▼** یا فعال شدن ورودی های **Inc** و **Dec** (در صورت تعیین) ضرب **Chain** تغییر می کند. برای لحظانی مد نمایشی تغییر می کند و تغییرات پارامتر **Chain Coaf** نشان داده می شود و مجدداً به مد نمایشی پیشین باز می گردد.

: Chain Coef - 36

این پارامتر در قسمت قبل شرح داده شده است.

: INPUT1 - 37

این ورودی، ورودی **STOP** است که بصورت **NormallyClose** عمل می کند و برای کار کرد عادی الکتروموتور باید به پایه **GND** (ورودی شماره ۱ در ورودی های گروه ۱) متصل شود.

نکته: اگر ورودی **STOP** فعال باشد و فرمان چیگرد یا راستگرد به **ED6** داده شود هشدار **W-CS (Warning: Can't start)** (مشاهده می شود و **ED6** شروع بکار نمی کند).

: INPUT2 - 38

: INPUT3 - 39

: INPUT4 - 40

: INPUT5 - 41

: INPUT6 - 42

: INPUT7 - 43

نکته ۱: برای فعال شدن ورودی ها باید آن ها را به **GND10** (پایه شماره ۱) متصل کرد

نکته ۲: بجز وضعیت **NONE** در بقیه وضعیت ها دو ورودی نمی توانند مقادیر مشابهی داشته باشند.

ED6 ۶ ورودی قابل برنامه ریزی دارد که می توانند ۱۷ وضعیت متمایز داشته باشند. این وضعیت ها عبارتند از:

: INPUT NONE - I

در این حالت ورودی، تعیین نشده است. تنها در این مد است که چند ورودی می توانند مقادیر مشابهی داشته باشند.

: INPUT Hand Select-II

در صورت بودن این ورودی مقدار **Setpoint** توسط ورودی آنالوگ ولتاژ **A (0-10) V** تعیین می شود.

: INPUT INC-III

با فعال شدن این ورودی مقدار **Setpoint** افزایش می باید.

نکته: اگر **ED6** در مد **Chain** باشد (پارامتر **CHAIN** برابر **ON** باشد) با فعال شدن این ورودی **Chain Coaf** افزایش می باید.

: INPUT DEC-IV

با فعال شدن این ورودی مقدار **Setpoint** کاهش می باید.

نکته: اگر **ED6** در مد **Chain** باشد (پارامتر **CHAIN** برابر **ON** باشد) با فعال شدن این ورودی **Chain Coaf** کاهش می باید.

: INPUT RIGHT (level)-V

با فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت راستگرد می چرخد.

نکته: این ورودی با سطح فعال می شود. یعنی تا زمانی که فعال باشد الکتروموتور به صورت راستگرد می چرخد و وقتی غیر فعال شد

الکتروموتور متوقف می شود.

نکته ۲: در صورتی که یکی از ورودی ها، **INPUT RIGHT** تعیین شود سیستم در مد **Lift** قرار می گیرد. در این صورت اگر بخواهید

با **Keyboard** فرمان چیگرد یا راستگرد بدھید باید کلیدهای **◀▶** یا **◀▶** را بطور پیوسته فشار دهید یعنی این کلیدها نیز با سطح

فعال می شوند.

: INPUT LEFT(LEVEL)-VI

با فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت چیگرد می چرخد.

نکته: این ورودی با سطح فعال می شود. یعنی تا زمانی که فعال باشد الکتروموتور به صورت چیگرد می چرخد و وقتی غیر فعال شد

الکتروموتور می ایستد.

نکته ۲: در صورتی که یکی از ورودی ها، **INPUT LEFT** تعیین شود سیستم در مد **Lift** قرار می گیرد. در این صورت اگر بخواهید

با **Keyboard** فرمان چیگرد يا راستگرد بدھید باید کلیدهای يا را بطور پیوسته فشار دهید یعنی این کلیدها نیز با سطح فعال می شوند.

: INPUT RIGHT EDGE-VII

با فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت راستگرد می چرخد.
نکته : با یک بار فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت راستگرد می چرخد و لازم نیست این ورودی دائمًا فعال باشد. برای ایستادن سیستم باید فرمان **Stop** به **ED6** داده شود.

: INPUT LEFT EDGE-VIII

با فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت چیگرد می چرخد.
نکته : با یک بار فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت چیگرد می چرخد و لازم نیست این ورودی دائمًا فعال باشد برای ایستادن سیستم باید فرمان **Stop** به **ED6** داده شود.

: INPUT RJOG -X

با فعال شدن این ورودی موتور با سرعت **JOG** بصورت راستگرد می چرخد. سرعت **JOG Speed** توسط پارامتر **JOG** مشخص می شود.

نکته : این ورودی با سطح فعال می شود یعنی تا وقتی این ورودی فعال باشد الکتروموتور با سرعت **JOG** درجهت راستگرد می چرخد.
نکته ۲: پس از غیر فعال شدن این ورودی، الکتروموتور به سرعت و جهت چرخش قبلی خود بازمی گردد. در صورتی که قبلاً از فعال شدن این ورودی الکتروموتور در وضعیت **STOP** بوده باشد، با غیر فعال شدن این ورودی می ایستاد.

نکته ۳: در وضعیتی که این ورودی فعال است کنترل جریان نمی شود.

: INPUT LJOG -XI

با فعال شدن این ورودی موتور با سرعت **JOG** بصورت چیگرد می چرخد. سرعت **JOG Speed** توسط پارامتر **JOG** مشخص می شود.

نکته : این ورودی با سطح فعال می شود یعنی تا وقتی این ورودی فعال شود الکتروموتور با سرعت **JOG** در جهت چیگرد می چرخد.
نکته ۲: پس از غیر فعال شدن این ورودی، الکتروموتور به سرعت و جهت چرخش قبلی خود بازمی گردد. در صورتی که قبلاً از فعال شدن این ورودی الکتروموتور در وضعیت **STOP** بوده باشد، با غیر فعال شدن این ورودی می ایستاد.

نکته ۳: در وضعیتی که این ورودی فعال است کنترل جریان نمی شود.

: INPUT Motor Overheat -XII

این ورودی به یک بی متال متصل می شود. (سر دیگر بی متال به **GND** متصل است) و این بی متال بروی بدنه موتور نصب شود چنانچه بی متال در اثر افزایش درجه حرارت باز شود اتصال ورودی به **GND** قطع و به منزله بروز **Over heat** برای موتور است. بنابراین، این ورودی در حالت عادی به **GND** متصل است.

: INPUT Program run(level)-XIII

فعال شدن این ورودی باعث اجرای برنامه از قبل تنظیم شده توسط **ED6** می شود.
نکته ۱: این ورودی با سطح فعال می شود. یعنی تا زمانی که فعال باشد برنامه از قبل تنظیم شده اجرا می شود و وقتی غیر فعال شد اجرای برنامه قطع می شود.

نکته ۲: در صورتی که یکی از ورودی ها، **INPUT Program run (level)** تعیین شود سیستم در مردم **Lift** قرار می گیرد. در این صورت اگر بخواهید با **Keyboard** فرمان چیگرد يا راستگرد بدھید باید کلیدهای يا را بطور پیوسته فشار دهید یعنی این کلیدها نیز با سطح فعال می شوند.

: INPUT Program run edge-XIV

فعال شدن این ورودی باعث اجرای برنامه از قبل تنظیم شده توسط **ED6** می شود.
نکته : با یک بار فعال شدن این ورودی الکتروموتور به صورت چیگرد می چرخد و لازم نیست این ورودی دائمًا فعال باشد.

: INPUT- PS0-XV

: INPUT- PS1-XVI

: INPUT -PS2-XVII

با کمک این ۳ ورودی (**PS2.PS1.PS0**) می توان یکی از ۷ سرعت از پیش تعیین شده را انتخاب کرد. پس از آنکه فرمان چیگرد يا راستگرد به الکتروموتور داده شود الکتروموتور با این سرعت می چرخد. هر یک از این ۷ سرعت از پیش تعیین شده را می توان با تغییر پارامترهای **Preset Speed1** تا **Preset Speed7** تعیین کرد.

: INPUT Chain -XVIII

در صورتی که این ورودی فعال شود، **ED6** در مردم **Chain** قرار می گیرد.

: Analog OUT - 44

این پارامتر نوع خروجی آنالوگ **OUT(0-10)V** را مشخص می کند. این خروجی می تواند نشان دهنده دو وضعیت زیر باشد:
Speed-I : در این وضعیت خروجی فوق نشان دهنده فرکانس لحظه ای الکتروموتور نسبت به **SetPoint** تعیین شده است. وقتی فرکانس الکتروموتور برابر **SetPoint** شود این خروجی برابر **10V** می شود.
Current-II : در این وضعیت خروجی فوق نشان دهنده جریان الکتروموتور بر حسب جریان نامی الکتروموتور $\times 1.34$ می باشد.

: Relay OUT - 45

این پارامتر تعیین می کند که رله خروجی **Run_Stop/Ready** در چه صورتی وصل شود. کار کرده ای مختلف این رله عبارتند از :

Run_Stop-I : در این وضعیت رله خروجی در حالی که سیستم در وضعیت **RUN** می شود وصل می شود.

نکته : در صورت رخ دادن خط رله قطع می شود.

Ready - II : در این حالت پس از آماده شدن سخت افزار سیستم برای شروع کار رله وصل می شود. همانند حالت قبل در صورت رخ دادن خط رله ایستادن الکتروموتور (در حالت **STOP BRAKE**) رله قطع می شود.

: Password - 46

تعریف Password سیستم برای ورود به Setting.

: Address - 47

در صورتی که ED6 در مدل سریال کار کند، این پارامتر آدرس درایو را مشخص می کند.

: ON Counter - 48

این پارامتر تعداد دفعات روشن شدن سیستم را مشخص می کند.

: ON Timer - 49

این پارامتر مدت زمان روشن بودن سیستم بر حسب ساعت را مشخص می کند.

: ERROR1 - 50

: ERROR2 - 51

: ERROR3 - 52

: ERROR4 - 53

: ERROR5 - 54

: ERROR6 - 55

: ERROR7 - 56

: ERROR8 - 57

این پارامترها هشت خطایی را که اخیراً رخ داده اند، به ترتیب مشخص می کنند. مثلاً آخرین خطایی است که اتفاق افتاده است.

تعریف مقادیر اولیه برای پارامترها و محدوده آنها

پارامترهای ED6 در هنگام تست و راه اندازی تنظیم می شوند. ولی در صورت نیاز به روش زیر مقادیر از قبل تعریف شده برای کلیه پارامترها را به آن نسبت داد.

- ۱ ED6 را خاموش کنید.

- ۲ کلید STOP را فشرده و در همان حال ED6 را روشن کنید. عبارت "Setting Default" مشاهده می شود و بعد از چند لحظه محو می گردد.

- ۳ کلید STOP را رها کنید.

- ۴ در جدول زیر محدوده قابل تنظیم برای هر پارامتر و مقدار پیش فرض آن نشان داده شده است.

Parameter	From	To	Default
JOG_SPEED (JOG)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	6.00
RESET_SPEED1 (PS1)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	10.00
RESET_SPEED2 (PS2)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	15.00
RESET_SPEED3 (PS3)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	20.00
RESET_SPEED4 (PS4)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	25.00
RESET_SPEED5 (PS5)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	30.00
RESET_SPEED6 (PS6)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	35.00
RESET_SPEED7 (PS7)	LSL + 0.10	HSL - 0.10	40.00
LOW_SPEED_LIMIT (LSL)	0.20	min(HSL,25.00)	1.50
HIGH_SPEED_LIMIT (HSL)	max(LSL,10.00)	400.00	55.00
LOW_TENSION_LIM (LTL)	10%	50%	20%
HIGH_TENSION_LIM (HTL)	50%	100%	60%
F_SKIP_S (F_S_S)	LSL + 1.00	HSL - 3.00	25.00
F_SKIP_E (F_S_E)	F_S_S	F_S_S + 2.00	25.00
ACC_R_1 (ACCR1)	1	9.99	0.20
ACC_R_2 (ACCR2)	1	9.99	0.20
ACC_L_1 (ACCL1)	1	9.99	0.20
ACC_L_2 (ACCL2)	1	9.99	0.20
DEC_R (DECR)	1	9.99	0.30
DEC_L (DECL)	1	9.99	0.30
OFF_DELAY (OFF_D)	0	9.99	0.03
RUN_DELAY (RUN_D)	0	9.99	0.02
FUNC_TYPE (FUNC)	LINEAR	PLINEAR	LINEAR
BOOST (BOOST)	0%	2.00%	0%
TOU (TOU)	0	100	50
OPERATION_MODE(OPER)	KEYBOARD	SERIAL	KEYBOARD
STOP_MODE (STOP)	FREE	BRAKE	FREE
DISPLAY_MODE (DISP)	SETPOINT	VOLTAGE	SPEED
DISPLAY_COEF (DISCO)	0.1	65.0	1.0
KBD_LOCK (LOCK)	PREV	NONE	NONE
TACHO (TACHO)	NO	YES	NO
CONTROL_TYPE (CTRL)	SPEED	TENSION	SPEED
CURRENT_CONTROL(CCTRL)	OFF	ON	ON
CURRENT_FACTOR(C_FCT)	0.50	10.00	1.00
CHAIN(CHAIN)	OFF	ON	OFF
CHAIN_COEF (CH_CO)	0.10	2.50	1.00
INPUT_1 (IN1)	STOP	STOP	STOP
INPUT_2 (IN2)	NONE	CHAIN	NONE
INPUT_3 (IN3)	NONE	CHAIN	NONE
INPUT_4 (IN4)	NONE	CHAIN	NONE
INPUT_5 (IN5)	NONE	CHAIN	NONE
INPUT_6 (IN6)	NONE	CHAIN	NONE
INPUT_7 (IN7)	NONE	CHAIN	NONE
ANALOGUE_OUT(ANOUT)	SPEED	CURRENT	CURRENT
RELAY_OUT (RLOUT)	READY	RUN_STOP	RUN_STOP
PASSWORD (PASS)	0	9999	---
ADDRESS (ADDR)	1	15	1
ON_COUNTER (ON C)	----	----	----
ON_TIMER (ON T)	----	----	----

Parameter	From	To	Default
ERROR_1 (ER1)	NO	POWER	NO
ERROR_2 (ER2)	NO	POWER	NO
ERROR_3 (ER3)	NO	POWER	NO
ERROR_4 (ER4)	NO	POWER	NO
ERROR_5 (ER5)	NO	POWER	NO
ERROR_6 (ER6)	NO	POWER	NO
ERROR_7 (ER7)	NO	POWER	NO
ERROR_8 (ER8)	NO	POWER	NO

خطاهای (Errors):

قادر به تشخیص و نمایش ۱۰ Error می‌باشد که عبارتند از:

: ERROR_Bad E2PROM - I

این خطاهای اثر شوک‌های ناگهانی برق ورودی و در موارد معدودی رخ می‌دهد. در ابتدای برنامه مقادیر پارامترها از **E2PROM** خوانده می‌شود. در صورتی که این مقادیر در محدوده موردنظر نباشند خطای **Bad E2PROM** رخ می‌دهد.

: ERROR_Motor overheating - II

در صورتی که دمای الکتروموتور از ۷۵ درجه‌سانتی‌گراد بیشتر شود یا ورودی **Motor overheating** فعال شود (در صورت تعیین) خطای **Motor overheating** رخ می‌دهد.

: ERROR_Under voltage - III

در صورتی که ولتاژ DC الکتروموتور در حالت تک فاز از ۲۵۰V یا در حالت سه‌فاز از ۴۵۰V کمتر شود خطای **Under voltage** رخ می‌دهد.

: ERROR_Over voltage - IV

در صورتی که ولتاژ DC الکتروموتور در حالت تک فاز از ۴۱۰V یا در حالت سه‌فاز از ۷۰۰V بیشتر شود خطای **Over voltage** رخ می‌دهد.

: ERROR_Over load - V

در صورتی که جریان الکتروموتور به مدت ۵ ثانیه از مقدار زیر بیشتر شود خطای **Over load** رخ می‌دهد. حد خطای **Over load** = جریان نامی الکتروموتور × ۱.۰۷

: ERROR_Over current - VI

در صورتی که جریان الکتروموتور از مقدار زیر بیشتر شود خطای **Over Current** رخ می‌دهد. حد خطای **Over current** = جریان نامی الکتروموتور × ۱.۲۷

: ERROR_NTC opencircuit - VII

در صورتی که قطع شود خطای **Heatsink NTC opencircuit** رخ می‌دهد.

: ERROR_NTC shortcircuit - VIII

در صورتی که اتصال کوتاه شود خطای **Heatsink NTC opencircuit** رخ می‌دهد.

: ERROR_Heatsink overheating - IX

در صورتی که دمای **Heatsink** از ۷۵ درجه‌سانتی‌گراد بیشتر شود خطای **Motor overheating** رخ می‌دهد.

: ERROR_Power - X

در صورتی که خروجی قدرت **ED6** اتصال کوتاه شده باشد یا قسمت قدرت آسیب دیده باشد خطای **Power** رخ می‌دهد.

در صورت بروز هر یک از خطاهای به بخش عیب‌یابی مراجعه کنید.

ارتباط سریال با ED6

۱- ارتباط سریال ورودی (پایه شماره ۲ و ۳ از ورودی-خروجی‌های گروه دوم)

در صورتی که سیستم در مردم عملیاتی **Serial** باشد (در وضعیتی که پارامتر **CHAIN** برابر **ON** باشد یا هنگامی که اطلاعات از طریق **PC** به **ED6** منتقل می‌شود) اطلاعات توسط این دو پایه با استاندارد **RS-485** به **ED6** داده می‌شود.

برای برقراری ارتباط سریال با **ED6** بایتهای ارسالی باید فرمت زیر را داشته باشند:

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
\$												LSB	MSB	Check sum

بایت ۱۳ و ۱۴ برابر مقدار **Speed** و بایت ۱۵ برابر مجموع ۱۴ بایت دیگر است. مقادیر بایتهای ۲ تا ۱۲ اهمیتی ندارند.

۲- ارتباط سریال خروجی (پایه شماره ۵ و ۴ از ورودی-خروجی‌های گروه دوم) خروجی شماره ۴ و ۵ از ورودی-خروجی‌های گروه دوم ارتباط سریال درایو با کیبردهای **Remote** را ممکن می‌کند. علاوه براین در وضعیتی که پارامتر **CHAIN** برابر **ON** باشد این خروجی برای ارسال اطلاعات برای درایو **Slave** استفاده می‌شود. همچنین ارسال اطلاعات به کیبرد از طریق این دو پایه انجام می‌شود.

فرمت اطلاعات خروجی **ED6** همانند حالت قبل می‌باشد.

اتصال زنجیره‌ای درایوها

برای کنترل الکتروموتورها در خطوط بهم پیوسته‌ای که نسبت سرعت هر الکتروموتور به الکتروموتورهای دیگر مشخص است، می‌توان از قابلیت اتصال **ED6** ها به یکدیگر استفاده نمود. مزیت این روش در حذف کنترلر اضافی است. برای انجام این کار کافیست مد عملیاتی هر یک از **ED6** ها، یکی از مدهای مربوط به ورودیهای آنالوگ یا خط **Serial** باشد و پارامتر **CHAIN** روی حالت **ON** قرار داشته باشد. در این حالت سرعت **Setpoint** هر **ED6** برابر است با سرعت بدست آمده از ورودی آنالوگ یا خط‌سرویال ورودی آن، ضرب در ضریب تعیین شده برای آن. این ضریب توسط ورودیهای **INC** و **DEC** (در صورت تعیین) قابل تغییر است و محدوده تغییرات آن بین ۰.۱۰ تا ۲.۵۰ است و بعداز هر یک تغییر، در حافظه **ED6** ذخیره می‌شود. بنابراین در یک خط بهم پیوسته، سرعت هر الکتروموتور برابر است با مضری از سرعت الکتروموتور قبلی یا بعدی، که‌این قابلیت، کنترل کل الکتروموتورها را برای امکان پذیر می‌سازد. اگر **ED6** در مد **Serial** باشد، آنگاه باید خط **RS-485** ورودی را به خط **RS-485** خروجی درایو قبلی، وصل نمود و اگر مد عملیاتی، آنالوگ ۰-۵V باشد، خروجی آنالوگ درایو قبلی به ورودی **10V** آن وصل می‌شود. در حالی که درایوها به این ترتیب به هم متصل هستند، برای کنترل جداگانه هر درایو، کافیست ورودی **HandSelect** (در صورت تعیین) را در قسمت **I/O** فعال کرد و سپس سرعت آن، بطور جداگانه توسط ورودی‌های **INC** و **DEC** در قسمت **I/O** (در صورت تعیین) قابل تغییر است.

در شکل زیر چند روش اتصال درایوها نشان داده شده است. در این مثالها به ترتیب قرارگیری و نحوه اتصال درایوها توجه کنید. در هر سه شکل **C1** ضریب درایو اول و **C2** و **C3** و **C4** به ترتیب ضرایب درایوهای شماره ۲ و ۳ و ۴ هستند.


۱- حالت اول : درایوها بصورت پشت سر هم به یکدیگر متصلند و سرعت هر درایو تابع سرعت درایو قبلی است .



در این حالت سرعت هر درایو بشكل زیر محاسبه می شود :


Drive # n	سرعت
1	Speed1
2	Speed1 X C2
3	Speed2 X C3
4	Speed3 X C4

۲- حالت دوم : زنجیره درایوها دارای انشعاب است .

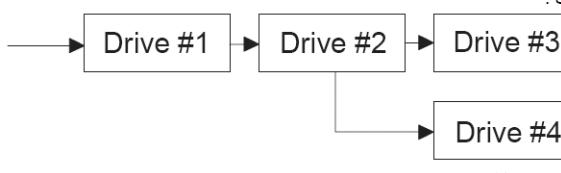

Drive # n	سرعت
1	Speed 1
2	Speed 1 X C2
3	Speed 2 X C3
4	Speed 2 X C4

۳- حالت سوم : تمامی درایوها از یک درایو تعیین می کنند.

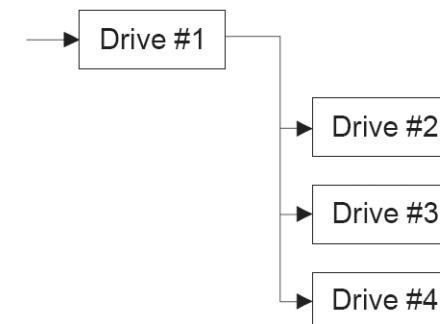

Drive # n	سرعت
1	Speed 1
2	Speed 1 X C2
3	Speed 1 X C3
4	Speed 1 X C4

عیوب یابی

عیوب سیستم به دو بخش تقسیم شده اند :

۱- عیوبی که باعث از کار افتادن سیستم می شوند .

(۱-۱) **ED6** روشن نمی شود : اتصالات برق ورودی را امتحان کنید .

۲- عیوبی که بعد از **RUN** شدن سیستم مشاهده می شوند .

(۲-۱) **ED6** روشن می شود ولی با **RUN** کردن، الکتروموتور به گردش در نمی آید:

مدهای عملیاتی را مرور کنید. همچنین چک کنید که تمامی فازها ورودی دارای ولتاژ باشند.

(۲-۲) **ERROR_Bad E2PROM** :

در صورتی که **ERROR_Bad E2PROM** مشاهده شد، اگر مقادیر پارامترها را نمی‌دانید با شرکت تماس بگیرید. در

غیر این صورت **ED6** را خاموش کنید. سپس کلید ■ رانگه‌دارید و **ED6** را روشن کنید. مقادیر از پیش

تعیین شده فراخوانی می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر به بخش تعیین مقادیر اولیه برای پارامترها و محدوده آن‌ها

مراجعه کنید. سپس مقادیر مناسب پارامترها را وارد کنید. **ED6** را خاموش و مجدداً روشن کنید. اگر دوباره خطای **Bad E2PROM** داد با شرکت تماس بگیرید.

: **ERROR_Motor_overheat** (۲-۳)

در صورتی که **ERROR_Motor_overheat** مشاهده شد، علت حرارت بیش از حد موتور را پیدا کنید. ممکن است درست تنظیم نشده باشد یا پارامتر **FUNCTION TYPE(FUNC)** اشتباه انتخاب شده باشد یا موتور تحت بار اضافی باشد. همچنین فن موتور را نیز چک کنید.

: **ERROR_Under voltage** (۲-۴)

: **ERROR_Over voltage** (۲-۵)

در صورتی که **ERROR_Undervoltage** یا **ERROR_Ovvoltage** مشاهده شد، برق ورودی را چک کنید. مدهای عملیاتی را مرور کنید. همچنین چک کنید که تمامی فازهای ورودی دارای ولتاژ باشند.

: **ERROR_Over load** (۲-۶)

: **ERROR_Over current** (۲-۷)

در صورتی که **ERROR_Overcurrent** یا **ERROR_Overload** مشاهده شد، هنگام **RUN** بودن **ED6**، جریان موتور را اندازه گیری کنید تا بالاتر از جریان نامی موتور نباشد. اگر جریان موتور بیش از جریان نامی بود، یا تنظیم **BOOST** صحیح نیست و یا بار بیش از حد بر روی موتور وجود دارد.

: **ERROR_NTC opencircuit** (۲-۸)

: **ERROR_NTC shortcircuit** (۲-۹)

در صورتی که **ERROR_NTC shortcircuit** یا **ERROR_NTC opencircuit** مشاهده شد، با شرکت تماس بگیرید.

: **ERROR_Heatsink overheat** (۲-۱۰)

در صورتی که **Error_Heatsink overheat** مشاهده شد محل نصب درایو را از نظر تهویه هوا و درجه حرارت محیط، بررسی کنید.

: **ERROR_Power** (۲-۱۱)

در صورتی که **ERROR_POWER** مشاهده شد اتصالات خروجی موتور را چک کنید تا اتصال کوتاه اتفاق نیفتاده باشد. در صورت عدم رفع عیب موتور را بازبینی کنید و با شرکت تماس حاصل نمایید. توجه: بهتر است در صورت بروز هر نوع اشکال ابتدا با شرکت تماس بگیرید.

مشخصات ورودی / خروجیهای فرمان ED6

۱- ورودی آنالوگ **0 ~ +10V** (شماره ۲ و ۳ از ورودی های گروه سوم) :

امپدانس ورودی: حداقل 100 کیلو اهم.

حداکثر ولتاژ ورودی قابل تحمل: **-12V**.

۲- خروجی آنالوگ **0 ~ +10V** (شماره ۵ از ورودی های گروه سوم) :

حداکثر جریان: **600 میلی آمپر**.

۳- ورودی / خروجی های سریال (شماره های ۲، ۳، ۴ و ۵ از ورودی های گروه دوم) :

حداکثر تعداد **NODE** روی هر خط سریال: **16** عدد.

سرعت ارتباط: **9600 bit/sec**.

تعداد دستورات: حداکثر **10** دستور در ثانیه.

۴- خروجی های رله (شماره های ۶، ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ از ورودی های گروه سوم) :

حداکثر جریان هر رله: **1 آمپر**.


حداکثر ولتاژ تبعه های رله: **250V**.

۵- ورودی های دیجیتال (شماره های ۲ تا ۸ از ورودی های گروه اول) :

ایزولاسیون ولتاژ: **1000V**.

نحوه اتصال: تیغه یا ترانزیستور **NPN** بین **GND** و ورودی.

ضمیمه ۱

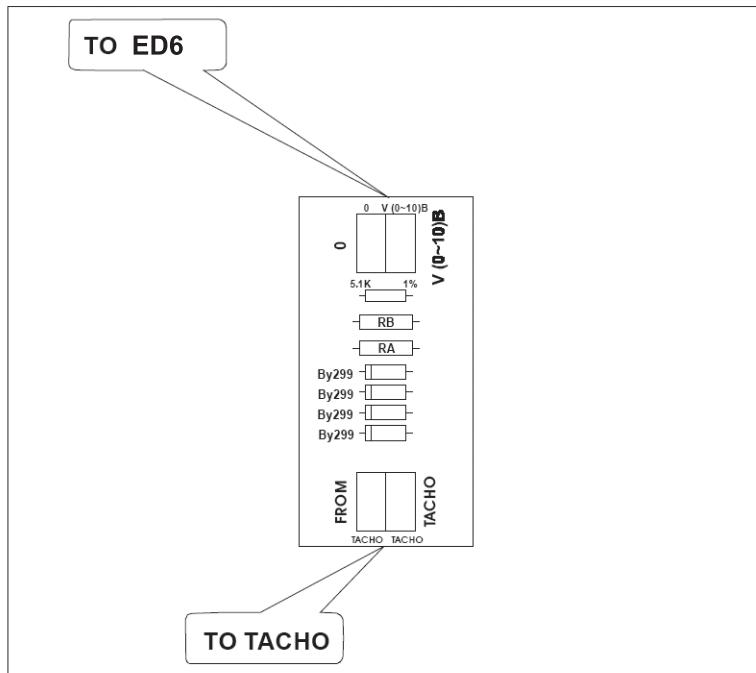

در شکل فوق توجه کنید که جهت اتصال تاکو (+ و -) مهم نیست.

ضمیمه ۲

یونیت ترمز دینامیک، دستگاهی است که وظیفه آن اتلاف انرژی ایجاد شده توسط الکتروموتور است. هنگامی که الکتروموتور نقش ژنراتور را ایفای می کند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که دور الکتروموتور کاهش می یابد. مقدار انرژی تولید شده در حالت ژنراتوری بستگی به نوع الکتروموتور و جرم روتور و نیز نرخ کاهش سرعت دورانی الکتروموتور دارد. هر چه الکتروموتور پر توانتر و بار الکتروموتور دارای اینترسی بیشتر و تغییرات دور آن سریعتر باشد، نیاز به یونیت ترمز جدی تر خواهد بود. لفظ دینامیک در عنوان این ضمیمه به مفهوم آن است که یونیت ترمز مذکور، با تولید انرژی بیشتر توسط ژنراتور، اتلاف بیشتری را باعث شود (صرف انرژی آن تابع مقدار انرژی تولید شده توسط ژنراتور است). قسمت الکترونیک این سیستم در داخل **ED6** و مقاومتهای یونیت ترمز معمولاً درارتفاع و بالای تابلوی برق نصب می شود.

Parameter	Date: / /	Date: / /	Date: / /
JOG_SPEED (JOG)			
PRESET_SPEED1(PS1)			
PRESET_SPEED2 (PS2)			
PRESET_SPEED3 (PS3)			
PRESET_SPEED4 (PS4)			
PRESET_SPEED5 (PS5)			
PRESET_SPEED6 (PS6)			
PRESET_SPEED7 (PS7)			
LOW_SPEED_LIMIT (LSL)			
HIGH_SPEED_LIMIT (HSL)			
LOW_TENSION_LIM (LTL)			
HIGH_TENSION_LIM (HTL)			
F_SKIP_S (F_S_S)			
F_SKIP_E (F_S_E)			
ACC_R_1 (ACCR1)			
ACC_R_2 (ACCR2)			
ACC_L_1 (ACCL1)			
ACC_L_2 (ACCL2)			
DEC_R (DEC_R)			
DEC_L (DEC_L)			
OFF_DELAY (OFF_D)			
RUN_DELAY (RUN_D)			
FUNC_TYPE (FUNC)			
BOOST (BOOST)			
TOU (TOU)			
OPERATION_MODE(OPER)			
STOP_MODE (STOP)			
DISPLAY_MODE (DISP)			
DISPLAY_COEF (DISCO)			
KBD_LOCK (LOCK)			
TACHO (TACHO)			
CONTROL_TYPE (CTRL)			
CURRENT_CONTROL(CCTRL)			
CURRENT_FACTOR(C_FCT)			
CHAIN(CHAIN)			
CHAIN_COEF (CH_CO)			
INPUT_1 (IN1)			
INPUT_2 (IN2)			
INPUT_3 (IN3)			
INPUT_4 (IN4)			
INPUT_5 (IN5)			
INPUT_6 (IN6)			
INPUT_7 (IN7)			
ANALOGUE_OUT(ANOUT)			
RELAY_OUT (ROUT)			
PASSWORD (PASS)			
ADDRESS (ADDR)			
ON_COUNTER (ON C)			
ON_TIMER (ON T)			